





# Hahn KT-N 6R / KT-V 6R

**RUS** Инструкция по монтажу с креплением KT-FIX  
**UA** Керівництво з монтажу з кріпленням KT-FIX

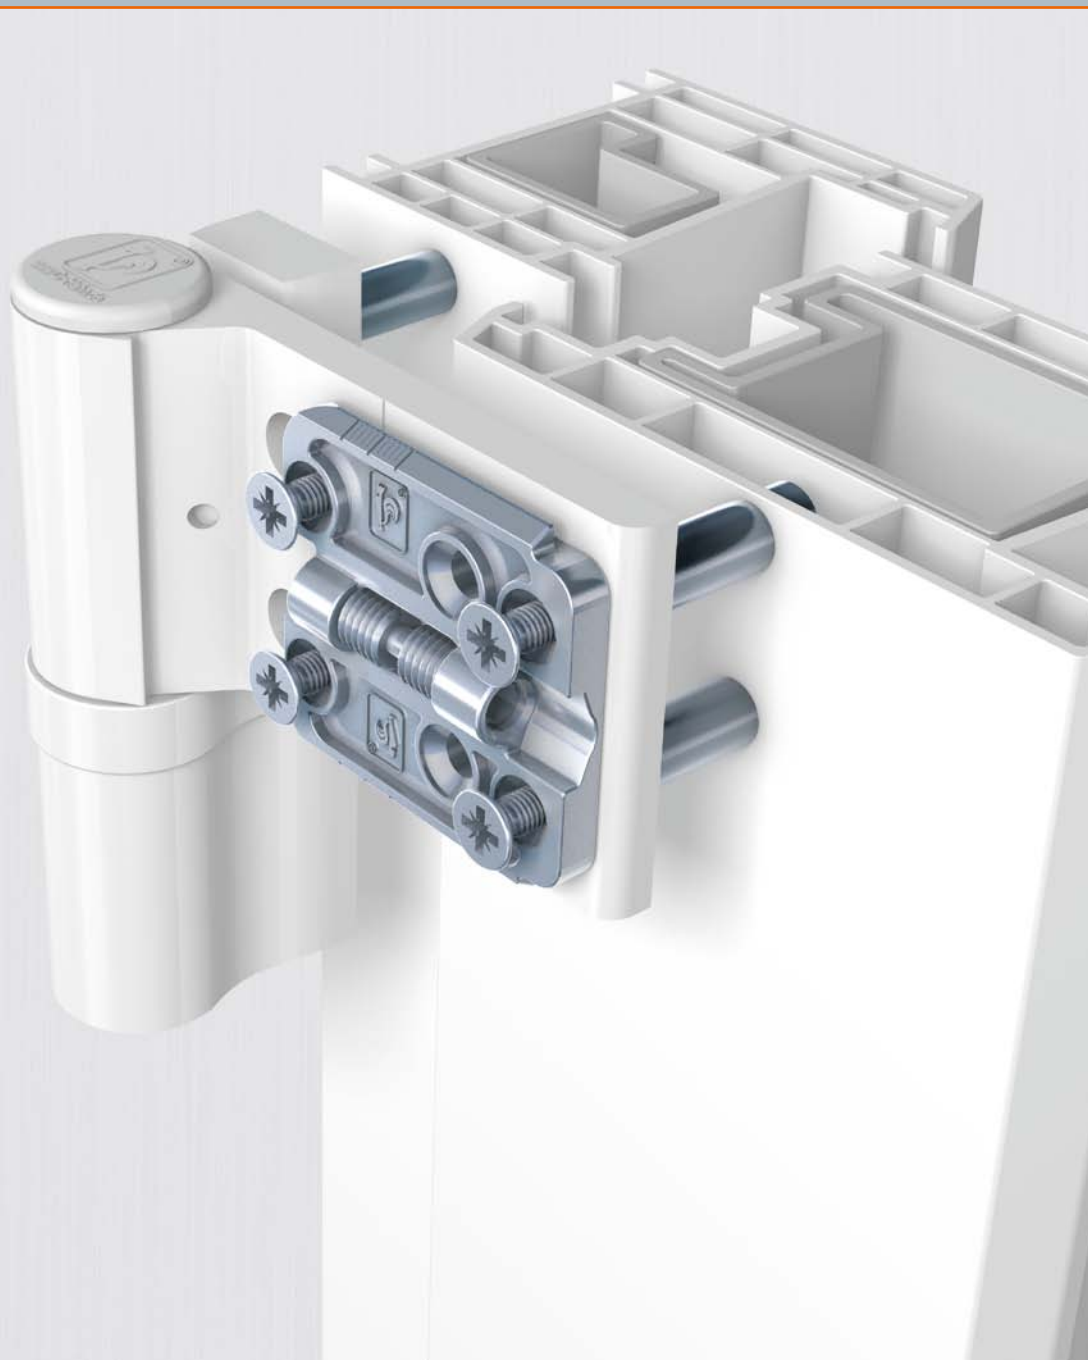

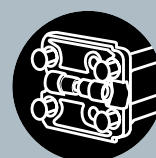

# Инструкция по монтажу Керівництво з монтажу




Шаблон (на рис. левостор. применение согласно DIN) · Шаблон (на мал. лівостор. застосування згідно DIN)




Шаблон со струбиной  
Шаблон зі струбиною  
Арт. №: / Арт. №: T316A0F03

Шаблон без струбины  
Шаблон без струбини  
Арт. №: / Арт. №: T316A0F02

К шаблону прилагается инструкция.  
До шаблону додається інструкція.


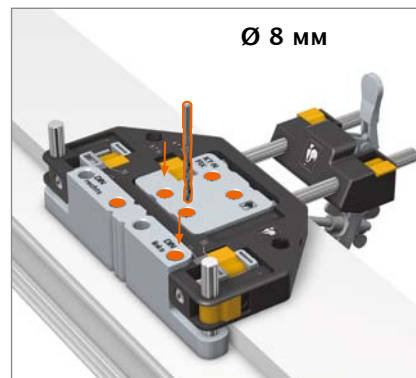


Монтаж рамной части петли · Монтаж рамної частини петлі

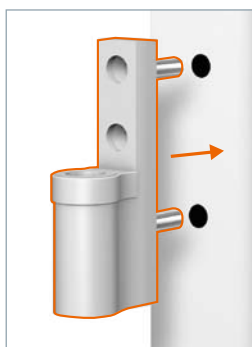


Вставить рамную  
часть петли  
(предварительная  
настройка) в  
просверленные  
отверстия

Вставить рамну  
частину петлі  
(попереднє заводське  
налаштування)  
в просвердлені  
отвори

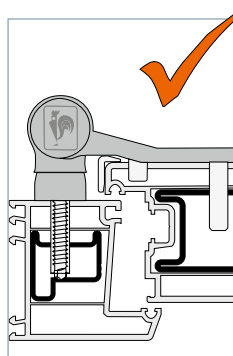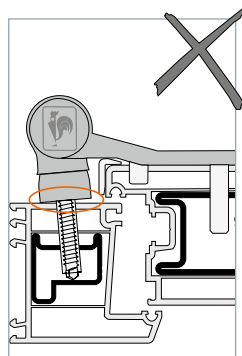

**Внимание:** перед тем как  
прикрутить, обратите  
внимание, что части  
петли должны по всей  
своей площади плотно  
прилегать к профилю.

**Увага:** перед тим як при-  
кручувати, зверніть увагу,  
що частини петлі мають  
по всій площині щільно  
прилягати до профілю.

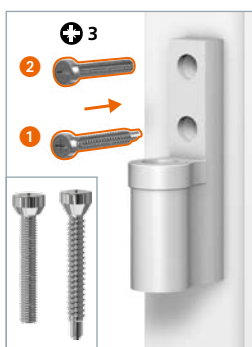

Фиксация спецвинтами с буром:

- 1 Вкрутить спецвинты с буром 2–7 Nm  
(в зависимости от конструкции профиля)  
**Важно:** после просверливания форкамер  
профиля на несколько секунд немного  
ослабить давление на сверло, чтобы  
вышла стружка, а затем опять нажать и  
просверлить стальное армирование.
- 2 Вкрутить винты (M5) и активировать  
дюбель.

Фіксація спецгвинтами з буром:


- 1 Вкрутити спецгвинти з буром 2–7 Nm  
(залежно від конструкції профілю)  
**Важливо:** після просвердлення форкамер  
профілю на декілька секунд трохи  
послабити тиск на свердло, щоб вийшла  
стружка, а потім знову натиснути і  
просвердити сталеве армування.
- 2 Вкрутити гвинти (M5) і активувати  
дюбель.

## Монтаж створочной части петли · Монтаж створочної частини петлі




**Монтаж створочной части петли:**  
Вставить шарнирный элемент с левой или с правой стороны до упора.

**Монтаж створочної частини петлі:**  
Вставити шарнірний елемент з лівого або з правого боку до упору.

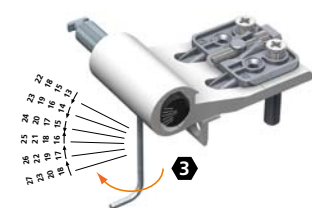



**Предварительно выбрать параметры прижима**  
(в зависимости от конструкции профиля)

Попередньо обрати параметри прижиму  
(залежно від конструкції профілю)

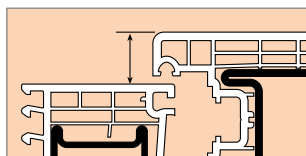


**Выставить зубчатую втулку согласно шкале. Плавная регулировка прижима позволяет установить любой промежуточный параметр диапазона!**

Виставити зубчасту втулку згідно шкали. Плавне регулювання прижиму дозволяє встановити будь-який проміжний параметр діапазону!

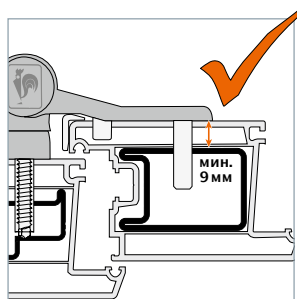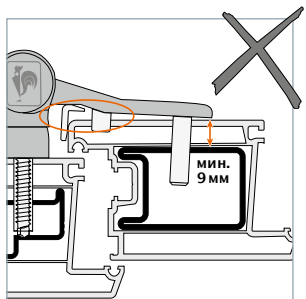


**Внимание:** перед тем как прикручивать, обратите внимание, чтобы все части петли по всей плоскости плотно прилегали к профилю. При необходимости можно дополнительно вкрутить два винта (2 Nm).

**Увага:** перед тим як прикручувати, зверніть увагу, що частини петлі мають по всій площині щільно прилягати до профілю. У разі необхідності додатково вкрутіть два гвинти.

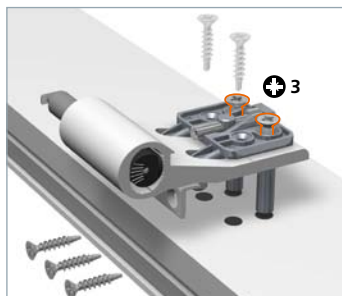


Вставить створочную часть петли в просверленные отверстия и затянуть винты (прибл. 4 Nm). Обратите внимание на момент затяжки винтовёрта.

Вставити створочну частину петлі в просвердлені отвори і затягнути гвинти (прибл. 4 Nm). Зверніть увагу на момент затяжки гвинтовёрта.

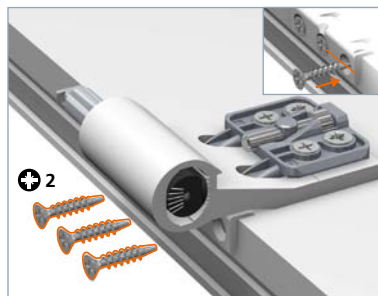

Прикрутить винтами опорный угол к наплаву створки (макс.: 2 Nm)

Прикрутити гвинтами опорний кут до наплаву створки (макс.: 2 Nm)

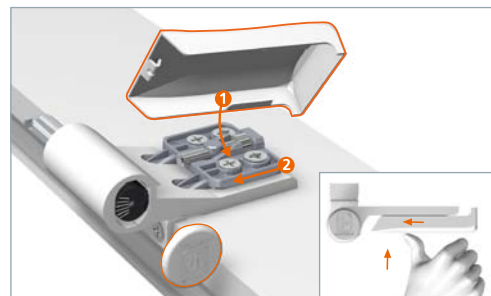

Защитную крышку вставить в паз, задвинуть и зафиксировать. Крышка крепко держится. На дверях с внутренним открытием фиксация защитной пластины необязательна. Вставить колпачок.


Захисну пластину вставить в паз, задвинуть и зафиксировать. Крышка крепко держится. На дверях с внутренним открыванием фиксация захисної пластины необов'язкова. Вставити ковпачок.



# Инструкция по монтажу Керівництво з монтажу




## Шаблон (на рис. левостор. применение согласно DIN) · Шаблон (на мал. лівостор. застосування згідно DIN)

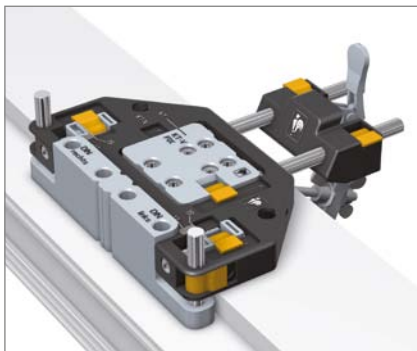

Шаблон со струбиною  
Шаблон зі струбиною  
Арт. №: / Арт. №: T315A0F03


Шаблон без струбины  
Шаблон без струбины  
Арт. №: / Арт. №: T315A0F02

К шаблону прилагается инструкция.  
До шаблону додається інструкція.

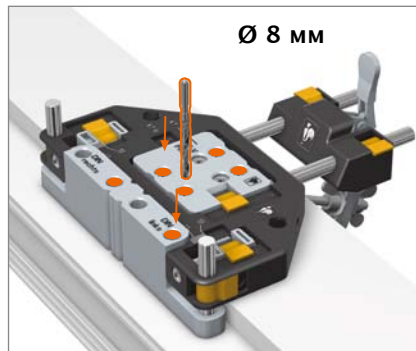



Ø 8 мм

## Монтаж рамной части петли · Монтаж рамної частини петлі

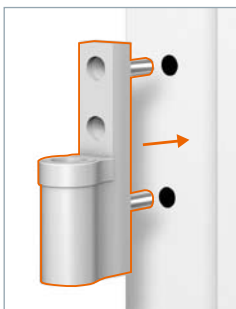


Вставить рамную часть петли (предварительная заводская настройка) в просверленные отверстия

Вставити рамну частину петлі (попереднє заводське налаштування) в просвердлені отвори

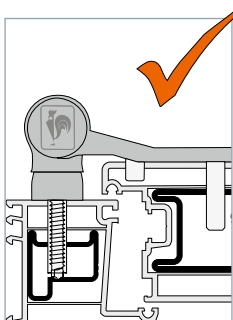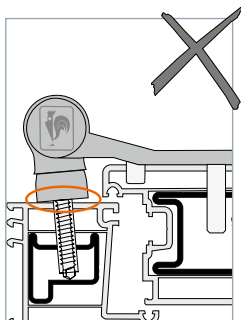

**Внимание:** перед тем как прикрутить, обратите внимание, что части петли должны по всей своей площади плотно прилегать к профилю.

**Увага:** перед тим як прикручувати, зверніть увагу, що частини петлі мають по всій площині щільно прилягати до профілю.

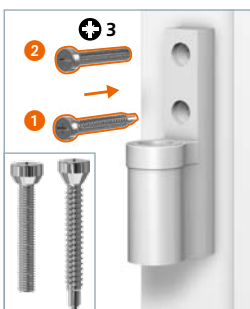

Фиксация спецвинтами с буром:

1 Вкрутить спецвинты с буром 2–7 Nm (в зависимости от конструкции профиля)  
**Важно:** после просверливания форкамер профиля на несколько секунд немного ослабить давление на сверло, чтобы вышла стружка, а затем опять нажать и просверлить стальное армирование.

2 Вкрутить винты (M5) и активировать дюбель.

Фіксація спецгвинтами з буром:

1 Вкрутити спецгвинти з буром 2–7 Nm (залежно від конструкції профілю)  
**Важливо:** після просвердлення форкамер профілю на декілька секунд трохи послабити тиск на свердло, щоб вийшла стружка, а потім знову натиснути і просвердити сталеве армування.

2 Вкрутити гвинти (M5) і активувати дюбель.

## Монтаж створочной части петли · Монтаж створочної частини петлі

на рис. левостор.  
применение согласно DIN  
на мал. лівостор.  
застосування згідно DIN




Монтаж створочной части петли:  
Вставить шарнирный элемент с левой или с правой стороны до упора.

Монтаж створочної частини петлі:  
Вставити шарнірний елемент з лівого або з правого боку до упору.




Предварительно выбрать параметры прижима (в зависимости от конструкции профиля)  
Попередньо обрати параметри прижиму (залежно від конструкції профілю)

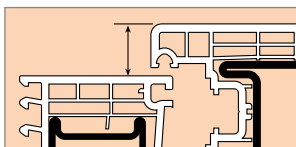

Выставить зубчатую втулку согласно шкале. Плавная регулировка прижима позволяет установить любой промежуточный параметр диапазона!

Виставити зубчасту втулку згідно шкали. Плавне регулювання прижиму дозволяє встановити будь-який проміжний параметр діапазону!


## Монтаж створочной части петли · Монтаж створочної частини петлі

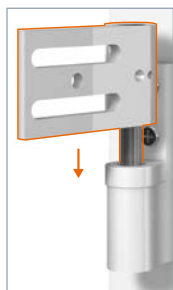

Вставить створочную часть петли под углом **прибл. 90°**.  
Вставить створочную часть петли под углом **прибл. 90°**.





**И приложить к профилю.**  
І прикласти до профілю.

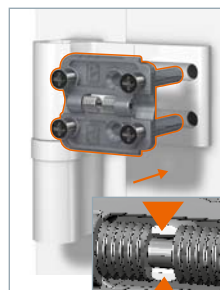

Вставить элемент Hahn KT-FIX таким образом, чтобы регулировочный винт по горизонтали вошел в паз (в случае **необх.** применить резиновый молоточек).

Вставить элемент Hahn KT-FIX таким **чином**, щоб **гвинт** регулювання по горизонталі увійшов у паз (у разі **необх.** застосувати **гумовий молоточок**).

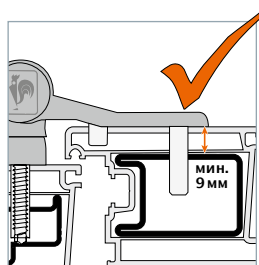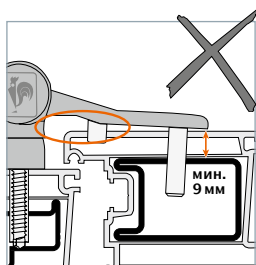


**Внимание:** перед тем как прикручивать, обратите **внимание**, чтобы все части петли по всей плоскости **плотно** прилегали к профилю. При необходимости можно **дополнительно** **вкрутить** два винта (2 Nm).

**Увага:** перед тим як прикручувати, зверніть увагу, що частини петлі мають по всій площині щільно **прилягати** до профілю. У разі **необхідності** **додатково** **вкрутити** два **гвинти**.



Затяните винты (прибл. 4 Nm)  
**Внимание:** обратите **внимание** на **очередность** **закручивания** **винтов**.

Затягнути **гвинти** (прибл. 4 Nm)  
**Увага:** зверніть увагу на **черговість** **затягування** **гвинтів**.

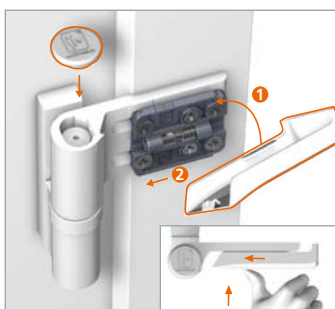

Защитную крышку вставить в паз, задвинуть и зафиксировать. Крышка **крепко** **держится**. На дверях с **внутренним** **открыванием** нет **необходимости** **фиксировать** **защитную** **крышку**. Вставить **копачок**.

Захисну пластину вставити в паз, задвинути та зафіксувати. Кришка **міцно** **тримається**. На дверях з **внутрішнім** **відкриванням** **фіксація** **захисної** **пластини** **необов'язкова**. Вставити **ковпачок**.

## На дверях с наружным открыванием фиксация защитной крышки обязательна На дверях з зовнішнім відкриванням фіксація захисної кришки є обов'язковою



Во избежание неавторизованного снятия защитной крышки просим **закрутить** **крепежный** **винтик**, **предварительно** **вмонтированный** **заводом**




З метою уникнення неавторизованного зняття захисної кришки просимо **закрутити** **кріпильний** **гвинтик**, **попередньо** **вмонтований** **заводом**



Макс. момент затяжки 3 Nm  
Макс. момент затяжки 3 Nm



## Установка и снятие створки · Встановлення та зняття створки

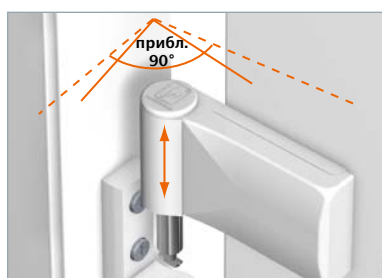


Установка или снятие створки выполняется в **открытом** **положении** под **углом** **прибл. 90°**. **А** В случае **необходимости** **следует** **выбить** **шарнирный** **стержень**.



Встановлення або зняття створки виконується у **відкритому** **положенні** під **кутом** **прибл. 90°**. **А** У разі **необхідності** **слід** **вибити** **шарнірний** **стержень**.







**Регулировка на установленной створке · Регулювання на встановленій створці**



KT-N 5  
KT-V 4

прибл. 11 мм

5

A diagram of a document with a red arrow pointing to the bottom left corner, indicating the location of the footer.



Шарнірна втулка виготовлена із вмістом тефлону і не потребує обслуговування – **ні у якому разі не змащувати!**



Trompeterallee 162 - 170 · D-41189 Mönchengladbach · Postfach 4001 09 · D-41181 Mönchengladbach  
Phone +49(0)2166/954-3 · Fax +49(0)2166/954-444 · Internet [www.dr-hahn.com](http://www.dr-hahn.com) · E-Mail [sales@dr-hahn.com](mailto:sales@dr-hahn.com)